

Identifikasi Mikroplastik pada Air Sumur Gali di sekitar TPA Piyungan Yogyakarta

Inggita Utami^{1,2*}, Myda Liani¹

¹*Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Ringroad Selatan, Bantul, Yogyakarta, 55191*

²*Laboratorium Ekologi dan Sistematika, Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Yogyakarta 55166*

Nomor HP : 081575231865, Email : inggitautami@bio.uad.ac.id

Abstrak

Mikroplastik yang berukuran kurang dari 5 mm dapat berpotensi mencemari air tanah di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Padahal, banyak warga di sekitar TPA Piyungan yang memanfaatkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan dan mengancam kesehatan jika terakumulasi di dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelimpahan dan jenis polimer mikroplastik pada air sumur di sekitar TPA Piyungan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari 2021 pada tiga sumur gali yang berjarak masing-masing 0-1 km, 1-2 km dan 2-3 km ke arah barat laut dan utara dari TPA Piyungan. Sembilan sampel air pada masing-masing sumur diambil dengan interval pengambilan pada pagi dan sore hari. Tahapan selanjutnya meliputi penyaringan sampel, pengeringan sampel, pemisahan densitas, pemanasan sampel, pemisahan mikroplastik, penghitungan kelimpahan mikroplastik, serta analisis jenis polimer. Hasil penelitian ditemukan mikroplastik tertinggi sebesar 146 ± 109 partikel/L pada sumur dengan jarak 0-1 km, diikuti dengan sumur pada jarak 1-2 km dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 116 ± 31 partikel/L dan terendah pada sumur dengan jarak 2-3 km dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 77 ± 23 partikel/L. Berdasarkan hasil uji Kruskal wallis disimpulkan bahwa perbedaan jarak sumur dari TPA Piyungan memengaruhi kelimpahan mikroplastik. Jenis polimer mikroplastik yang teridentifikasi pada tiga lokasi sumur yaitu polimer *Polystyrene* (PS) dan *Polyvinyl Chloride* (PVC). Kesimpulan dari penelitian ini adalah mikroplastik ditemukan pada seluruh sampel air di sumur gali sekitar TPA piyungan dengan jumlah terbanyak pada sumur dengan jarak 0-1 km, serta jenis polimer yang teridentifikasi adalah PS dan PVC.

Kata Kunci: bantul, mikroplastik, piyungan, sumur, polistiren, pvc

Abstract

Microplastics measuring less than 5 mm can potentially contaminate groundwater around landfills. Many residents around the Piyungan Landfills use dug well water to meet their needs and threaten their health if it accumulates in the body. This study analyzes the abundance and microplastic polymers in well water around the Piyungan landfill. Data collection was

carried out in January 2021 on three dug wells at a distance of 0-1 km, 1-2 km, and 2-3 km to the northwest and north of the Piyungan landfill. Nine water samples from each well were taken with intervals of collection in the morning and evening. The following steps include sample screening, sample drying, density separation, sample heating, microplastic separation, microplastic abundance calculation, and polymer type analysis. The results of the study found that the highest microplastic was 146 ± 109 particles/L in wells with a distance of 0-1 km, followed by wells at a distance of 1-2 km with an abundance of microplastics of 116 ± 31 particles/L and the lowest was in wells with a distance of 2-3 km with an abundance of microplastics of 77 ± 23 particles/L. Based on the Kruskal Wallis test results, it was concluded that the difference in the distance between the wells from the Piyungan landfill affected the abundance of microplastics. The types of microplastic polymers identified at three dug wells locations are Polystyrene (PS) and Polyvinyl Chloride (PVC) polymers. This study concludes that microplastics were found in all water samples in dug wells around Piyungan landfill with the highest number in wells with a distance of 0-1 km, and the types of polymers identified were PS and PVC.

Keywords: bantul, microplastics, piyungan, dug well, polystyrene, pvc

PENDAHULUAN

Penggunaan plastik oleh masyarakat Indonesia kini semakin meningkat (Cadman *et al.*, 2018). Masifnya penggunaan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan pengolahan yang tepat sehingga menimbulkan *overcapacity* di hampir semua Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) (Muthmainnah & Adris, 2020). Produksi sampah plastik di Indonesia berkisar 6,8 juta ton per tahun dan terus meningkat sebanyak 5 % setiap tahunnya (*World Economic Forum*, 2020). Plastik merupakan polimer sintesis yang sulit terurai dan membutuhkan waktu ratusan tahun (Guo *et al.*, 2020). Menurut Ismi *et al.* (2019), proses degradasi pada plastik, melalui proses fisik, kimia maupun biologis, suatu saat akan berakhir menjadi mikroplastik. Berdasarkan sumbernya, mikroplastik terbagi menjadi mikroplastik primer dan sekunder (Miraj *et al.*, 2019). Mikroplastik primer merupakan produk plastik yang dibuat berukuran mikro, seperti *microbeads* pada produk perawatan kulit (Tanaka & Takada, 2016). Pada akhirnya mikroplastik primer

ini dapat masuk ke lingkungan setelah larut dalam air saat pemakainya (Gouin *et al.*, 2015). Mikroplastik sekunder merupakan hasil fragmentasi dari plastik yang lebih besar dan berbentuk serat, fragmen, granula, serta film (Hiwari *et al.*, 2019). Mikroplastik telah ditemukan di berbagai lingkungan baik udara, tanah, air laut dan air tawar (Lusher *et al.*, 2017).

Menurut WHO (2019), mikroplastik memasuki lingkungan air tawar dapat melalui beberapa cara, salah satunya bersama air lindi. Air lindi merupakan air yang berasal dari hasil dekomposisi yang bercampur dengan air hujan (Ramadhan *et al.*, 2018). Air lindi yang mengandung mikroplastik akan meresap ke tanah, hingga mencemari air tanah dan berpeluang masuk ke rantai makanan jika terkonsumsi makhluk hidup (Sari & Afdal, 2017). Menurut Prasetyo (2020), mikroplastik yang terakumulasi di dalam tubuh manusia bersifat karsinogenik dan menyebabkan gangguan kesehatan. Mikroplastik sangat berpeluang mencemari air tawar khususnya air tanah yang berada di sekitar TPA.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan merupakan TPA terbesar di Provinsi Yogyakarta yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA yang sudah beroperasi selama 25 tahun ini, menampung 600 ton sampah per hari dan sudah mengalami *overcapacity* sejak 2012 (Mulasari *et al.*, 2016). Pengelolaan sampah di TPA Piyungan masih secara *Open Dumping* dengan pengolahan air lindi yang nantinya akan dibuang ke sungai Opak (Kartikasari *et al.*, 2020). Pada tahun 2011, sampah plastik telah menguasai 10 persen sampah di TPA Piyungan dan diproyeksikan meningkat hingga sekarang (Imantaka, 2020). Wilayah sekitar TPA Piyungan merupakan pemukiman penduduk yang sebagian warganya menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Pendataan mikroplastik belum pernah dilakukan di lingkungan TPA Piyungan, padahal air tanah yang keluar dari air keran maupun air sumur di lokasi lain sudah banyak terpublikasi tercemar mikroplastik (Mintenig *et al.*, 2019). Sebagai langkah awal pencegahan dampak negatif dari penguraian sampah plastik di lokasi tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi kemungkinan adanya mikroplastik pada air sumur warga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelimpahan dan jenis polimer mikroplastik pada air sumur gali yang berada di sekitar TPA Piyungan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi awal adanya pencemaran mikroplastik di air sumur sekitar TPA Piyungan dan dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan untuk mengelola sampah plastik di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

LOKASI DAN WAKTU

Desain penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang akan membandingkan

kelimpahan mikroplastik pada air sumur gali (kedalaman 10-15 meter) dengan jarak yang berbeda dari TPA Piyungan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari 2021 pada tiga sumur yang masing-masing berjarak 0-1 km, 1-2 km, dan 2-3 km pada arah barat laut dan utara dari TPA Piyungan. Arah tersebut ditentukan sejalan dengan kontur yang menurun dari TPA Piyungan dan arah aliran air menuju sungai Opak dan Sungai Gadjahwong (Gambar 1). Pengolahan sampel air dan identifikasi mikroplastik dilakukan di Laboratorium Riset Ekologi dan Sistematika Universitas Ahmad Dahlan, sedangkan analisis *Fourier transform infrared spectroscopy* (FTIR) dilakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia.


ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan antara lain botol kaca 1 L, *cooler box*, kulkas, saringan (*mesh*) 5 mm, oven, timbangan analitik, gelas kimia 1 L dan 500 mL, *hotplate*, cawan petri, mikroskop optik, optilab, erlenmeyer 1 L, corong kaca, *Fourier-transform infrared spectroscopy* (FT-IR), alumunium foil, aquades, sampel air sumur, H_2O_2 30 %, $FeSO_4$ 0,05 M, label, sarung tangan dan tisu.

CARA KERJA

Pengambilan sampel air sumur dilakukan pada sumur A di Desa Lingkong RT 02 yang berjarak 0-1 km, sumur B di Desa Banyakan Tiga RT 04 yang berjarak 1-2 km, dan sumur C di Desa Potorono yang berjarak 2-3 km dari TPA Piyungan (Gambar 1). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode interval pada pagi dan sore hari dengan total ulangan pada setiap sumur berjumlah 9 sampel (Kankanige & Babel, 2020). Masing-masing sampel air sumur diambil sebanyak 1 L,

kemudian dimasukkan pada botol kaca yang diletakkan di dalam *coolbox* berisi *ice gel* bersuhu 4°C (Pivokonsky *et al.*, 2018). Selain itu, parameter abiotik seperti pH air, suhu air, *total dissolved solid* dan *dissolved oxygen* diukur langsung diseluruh sampel air sumur.

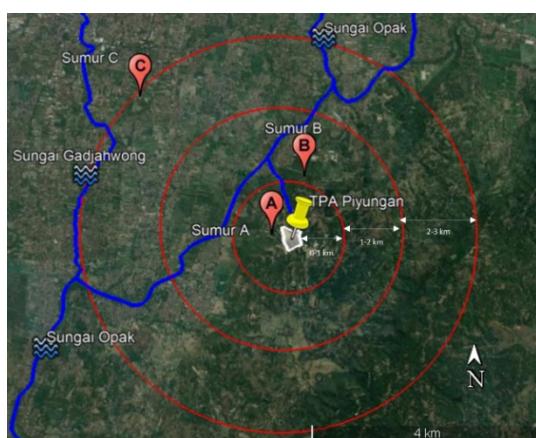

Gambar 1. Denah lokasi sampling air sumur
(Sumber: Google Earth Pro, 2021)

Pengolahan sampel selanjutnya dilakukan dalam beberapa tahapan. Sampel disaring dengan saringan *mesh* 5 mm dan dibilas dengan aquades. Partikel yang lolos kemudian ditampung dalam gelas kaca dan dioven pada suhu 90°C selama 24 jam (Espiritu *et al.*, 2019). Sampel yang telah dikeringkan ditambah 20 mL H₂O₂ konsentrasi 30% untuk melarutkan zat organik dan 20 mL FeSO₄ konsentrasi 0,05 M untuk memisahkan partikel mikroplastik yang diperkirakan mengapung (Espiritu *et al.*, 2019). Bagian mengapung yang telah dipisahkan kemudian dipanaskan dengan *hotplate* pada suhu 75°C sampai gelembung muncul. Sampel kemudian didinginkan selama 30 menit dan dipanaskan kembali dengan *hotplate*, kemudian didinginkan kembali dalam rentang waktu yang sama (Espiritu *et al.* 2019). Pada tahap ini sampel diduga telah mengandung mikroplastik dan siap untuk diidentifikasi.

Identifikasi dan penghitungan kelimpahan mikroplastik secara visual dilakukan dengan mikroskop dan optilab. Kelimpahan mikroplastik dihitung dengan rumus jumlah partikel per liter air (partikel/L) (Masura *et al.*, 2015). Perwakilan sampel pada masing-masing lokasi sumur diuji FTIR dengan panjang gelombang 450-4000 cm⁻¹ (Atmaja & Silvia, 2013).


ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk membandingkan kelimpahan mikroplastik pada ketiga lokasi sampling sumur. Selain itu, data juga dianalisis secara inferensial untuk menguji beda nyata tiga kelompok data kelimpahan mikroplastik (Utami & Putra, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN


KELIMPAHAN MIKROPLASTIK

Pada seluruh sampel air sumur di tiga lokasi teridentifikasi terdapat mikroplastik (Gambar 2) dengan kelimpahan tertinggi berada sebesar 146 ± 109 partikel/L pada air sumur berjarak 0-1 km dari TPA Piyungan. Air sumur di Desa Banyak Tiga, dengan jarak 1-2 km, menempati peringkat kedua terbanyak dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 116 ± 31 partikel/L. Air sumur pada Desa Potorono yang berjarak 2-3 km menempati urutan terendah dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 77 ± 23 partikel/L. Diagram kelimpahan mikroplastik pada tiga lokasi sampling sumur dapat dilihat melalui Gambar 3.

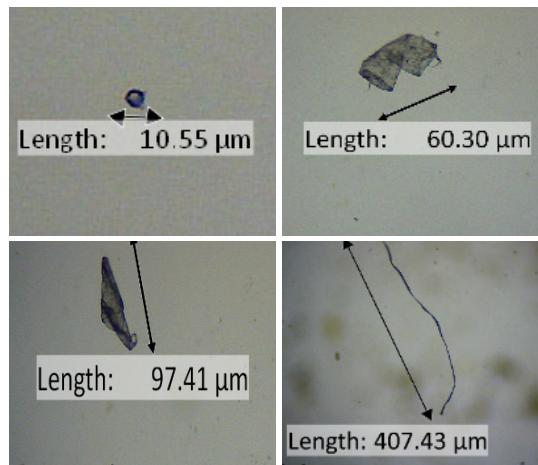

Gambar 2. Mikroplastik pada air sumur sekitar TPA Piyungan (Dokumentasi pribadi, 2021)

tersebut menunjukkan ada beda nyata diantara ketiga data kelimpahan atau dapat diartikan perbedaan jarak sumur memengaruhi kelimpahan mikroplastik pada air sumurnya. Menurut He *et al.* (2019), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat memasukkan mikroplastik ke lingkungan terestrial. Mikroplastik yang berada di TPA cenderung terakumulasi di dalam tanah, kemudian dapat terdorong ke lapisan dasar tanah oleh proses infiltrasi air hujan ataupun air lindi dan mencemari air tanah. Penelitian serupa dilakukan pada air sumur di sekitar TPA Tamangapa di Makassar Sulsel dimana ditemukan kelimpahan mikroplastik sebesar 0,95 partikel/L pada air sumur gali 0,5-1 km dari TPA (Natsir *et al.*, 2021). Hasil tersebut jauh lebih kecil dari pada kelimpahan mikroplastik pada air sumur dengan jarak serupa dari TPA Piyungan.

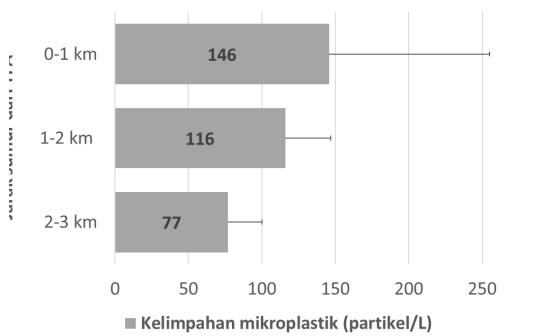

Gambar 3. Kelimpahan mikroplastik pada tiga air sumur di sekitar TPA Piyungan (Dokumentasi pribadi, 2021)


Berdasarkan hasil identifikasi mikroplastik pada air sumur di sekitar TPA Piyungan, dapat di asumsikan semakin dekat jarak sumur gali dengan TPA Piyungan, maka kelimpahan mikroplastiknya semakin tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis inferensial menggunakan uji Kruskal wallis dimana angka signifikansi pada tiga kelompok data menunjukkan nilai 0,011. Nilai

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa parameter *Total Dissolved Solid* (TDS) berkorelasi positif dengan kelimpahan mikroplastik dimana nilai *coefisien correlation* sebesar 0,538. Menurut Sari & Huljana (2019), nilai TDS yang tinggi pada air tanah menunjukkan adanya partikel hasil pelapukan batuan, ataupun limbah pada tanah yang terdesak oleh air hujan menuju ke lapisan bawah tanah. Menurut Requejo & Pajarito (2017), peningkatan TDS dalam lingkungan perairan dapat disebabkan oleh proksidan dan pecahan kecil polimer plastik yang terlepas ke dalam air. Jarak sumur A yang sangat dekat dengan TPA Piyungan


JENIS POLIMER MIKROPLASTIK

Berdasarkan hasil uji FTIR, ditemukan jenis polimer *Polystyrene* (PS) dan *Polyvinyl Chloride* (PVC) pada ketiga perwakilan sampel air sumur. Hasil uji FTIR pada air sumur di Desa Lingkong, dengan jarak 0-1 km (Gambar 4) memperlihatkan empat


puncak gelombang diantaranya $3405,77\text{ cm}^{-1}$; $2069,93\text{ cm}^{-1}$; $1635,91\text{ cm}^{-1}$; dan $583,51\text{ cm}^{-1}$. Analisis uji FTIR pada air sumur di Desa Banyak Tiga, dengan jarak 1-2 km, (Gambar 5) memiliki tiga puncak gelombang diantaranya $3411,96\text{ cm}^{-1}$; $2063,19\text{ cm}^{-1}$; dan $1636,08\text{ cm}^{-1}$. Hasil uji FTIR pada air sumur di Desa Potorono, dengan jarak 2-3 km, (Gambar 6) menunjukan tiga puncak gelombang diantaranya $3433,30\text{ cm}^{-1}$; $2061,82\text{ cm}^{-1}$; dan $1635,82\text{ cm}^{-1}$. Menurut Nandiyanto *et al.* (2019), puncak gelombang $3400-3200\text{ cm}^{-1}$ merupakan grup ikatan hidrogen yang masuk ke dalam gugus kimia O-H. Puncak gelombang lainnya ialah $2500-2000\text{ cm}^{-1}$ masuk ke dalam gugus C≡C. Puncak gelombang $1680-1620\text{ cm}^{-1}$ merupakan grup alkana yang masuk ke dalam gugus kimia C=C, kemudian pada puncak gelombang $600-500\text{ cm}^{-1}$ merupakan grup ikatan alifatik yang masuk kedalam gugus kimia C-I.

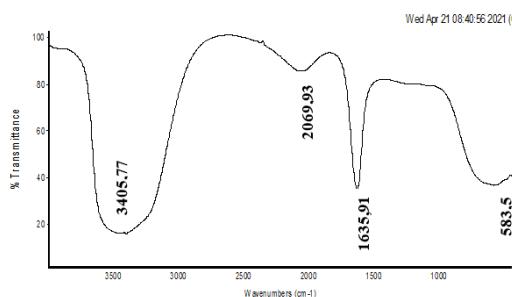

Gambar 4. Hasil uji FTIR pada air sumur Desa Lingkong (0-1 km) (Dokumentasi pribadi, 2021)

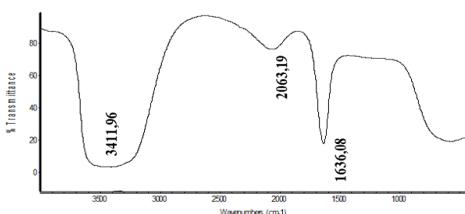

Gambar 5. Hasil uji FTIR pada air sumur Desa Banyak Tiga (1-2 km) (Dokumentasi pribadi, 2021)

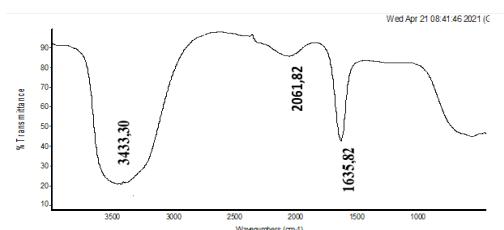

Gambar 6. Hasil uji FTIR pada air sumur Desa Potorono (2-3 km) (Dokumentasi pribadi, 2021)

Menurut Subramani & Sepperumal (2016), polimer *Polystyrene* (PS) ditunjukkan dengan adanya ikatan hidrogen gugus kimia O-H pada puncak gelombang $3600-3200\text{ cm}^{-1}$, dan gugus karbonil (C=O) dengan puncak gelombang pada rentang $1800-1300\text{ cm}^{-1}$. Jenis plastik *Polystyrene* (PS) umum digunakan untuk gelas plastik sekali pakai, kotak makanan plastik, dan alat makanan plastik (Harahap, 2020). Plastik jenis *Polystyrene* (PS) juga dapat berdampak buruk bagi Kesehatan. *Polystyrene* (PS) dapat melepas *styrene* yang mengganggu sistem saraf dan otak, kelainan pada genetik, paru-paru, hati serta kekebalan tubuh.

Pada penelitian Liu *et al.* (2020), jenis polimer *Polyvinyl Chloride* (PVC) berada pada puncak gelombang 2850 cm^{-1} dan $1800-1500\text{ cm}^{-1}$ dimana puncak gelombang $1800-1500\text{ cm}^{-1}$ merupakan rantai karbon. Puncak gelombang 1636 cm^{-1} muncul dan masuk ke dalam gugus kimia C=C. Penelitian lainnya menurut Wang *et al.* (2018) juga memperoleh jenis polimer plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) pada puncak gelombang $1800-1300\text{ cm}^{-1}$ yang merupakan serapan rantai H₂O dan puncak gelombang $700-550\text{ cm}^{-1}$ yang merupakan vibrasi perenggangan gugus kimia C-CI. Penelitian menurut Dan-asabe *et al.* (2016) juga memperoleh polimer *Polyvinyl Chloride* (PVC) yang didapat pada puncak gelombang $3400-3500\text{ cm}^{-1}$ dimana merupakan ikatan hidroksil O-H. Menurut Warlina (2019), jenis

polimer plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) digunakan untuk bahan pembuatan semua jenis pipa, bahan dasar produk mainan anak-anak, pembungkus plastik, botol detergen, kantong darah dan perlengkapan medis. Plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) merupakan bahan plastik terbanyak kedua digunakan oleh masyarakat setelah plastik polietilen. Polimer plastik PVC diketahui terdapat dalam jumlah banyak di TPA Piyungan dimana menurut Sari (2012), pipa PVC digunakan sebagai penampungan gas yang diproduksi dalam sampah dan diletakan dalam tumpukan sampah secara horizontal bercabang-cabang dengan diameter 100 mm.

Hingga saat ini mikroplastik belum masuk ke dalam parameter ukur baku mutu lingkungan di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baik pada Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2008 tentang baku mutu air di provinsi DIY (DLHK Provinsi Yogyakarta, 2008) maupun Peraturan Gubernur DIY nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah yang didalamnya memuat Baku mutu air limbah untuk kegiatan TPA sampah (DLH Kabupaten Bantul, 2016). Temuan mikroplastik dengan jumlah yang tinggi di air sumur sekitar TPA Piyungan dapat memberikan informasi awal bahwa degradasi dan fragmentasi sampah plastik menjadi mikroplastik dapat menjadi ancaman lingkungan yang nyata saat ini. Dampak negatif mikroplastik saat terakumulasi dalam tubuh manusia perlu menjadi alasan agar parameter mikroplastik dapat dimasukkan ke dalam baku mutu air dan baku mutu air limbah di lingkungan Provinsi DIY.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mikroplastik teridentifikasi pada seluruh sampel air sumur di sekitar TPA Piyungan. Kelimpahan mikroplastik tertinggi terdapat pada air sumur berjarak 0-1 km di Desa Lingkong dengan nilai 146 ± 109 partikel/L, diikuti dengan air sumur pada jarak 1-2 km di Desa Banyak Tiga dengan nilai 116 ± 31 partikel/L dan terendah pada air sumur dengan jarak 2-3 km di Desa Potorono dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 77 ± 23 partikel/L. Jenis polimer mikroplastik yang didapatkan pada tiga lokasi sumur yaitu polimer plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) dan *Polystyrene* (PS).

Saran dari penelitian ini adalah diperlukan pendataan asal usul mikroplastik pada air sumur dengan mendekripsi mikroplastik pada tanah dan air lindi di TPA Piyungan. Luas area sampling juga dapat diperluas kembali, tidak hanya dari pusat TPA Piyungan tetapi juga dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang banyak tersebar di setiap desa atau kalurahan dan memiliki dampak pencemaran mikroplastik yang juga membahayakan seperti TPA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada staf di Kantor TPA Piyungan dan Ketua Paguyuban Mardiko TPST Piyungan, Bapa Maryono, atas dukungan selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Silvia, E. (2013). Pengaruh Variasi Komposisi Hibrid Epoksi-Nilon dengan Poliamin terhadap Kualitas Sifat Mekaniknya sebagai Pelapis Kayu. *Jurnal SAINS dan Seni POMITS*, 1 (1), 1-6.
- Cadman, C. A., Shuker, I., Butler, K., Mitchell, L., Latuheru, J., Asquf, H., Pratomo, I. S. Y., Idrus, R. M., Pangermanan, P., Khirlan, Pratasmasari, I., Noor, I., Prasetyawati, A., Sarah M., Utomo, K. P. & Acharya, A. (2018). *Hotspot Sampah Laut Indonesia*. Jakarta: Laporan Sintesis WBG.
- Dan-asabe, B., Yaro, A. S., Yawas, D. S., Aku, S. Y., Samotu, I. A., Abubakar, U., Obada, D. O. (2016). Mechanical, Spectroscopic and Micro-structural Characterization of Banana Particulate Reinforced PVC Composite as Piping Material. *Journal of Tribology in Industry*, 38 (2), 255-267.
- DLH Kabupaten Bantul. (2016). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah. <https://doklh.bantulkab.go.id/download/Perda%20DIY%20No%207%20Th%202016%20-%20Baku%20Mutu%20Air%20Limbah.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2021.
- DLHK Provinsi Yogyakarta. (2008). Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. <http://dlhk.jogaprov.go.id/storage/files/PERGUB%20DIY%20NOMOR%202008.docx.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2021.
- Espiritu, E. O., SN. Dayrit, S. A., O. Coronel, A. S., C. Paz, N. S., L. Ronquillo, P. I., G. Castillo, V. C Enriquez, E. P. (2019). Assesment of Quantitity and Quality of Microplastics in the Sediments, Waters, Oysters, and Selected Fish Species in Key Sites Along the Bombong Estuary and the Coastal Waters of Ticalan in San Juan, Batangas. *Philippine Journal of Science*, 148 (4), 789-801.
- Gouin, T., Avalos, J., Brunning, I., Brzuska, K., de Graaf, J., Kaumanns, J., Koning, T., Meyberg, M., Rettinger, K., Schlatter, H. Thomas, J. Welie, R., Wolf T. (2015). Use of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe and Their Estimated Emissions to the North Sea Environment. *SOFW-Journal*, 141(3), 40-46.
- Guo, J.-J., Huang, X.-P., Xiang, L., Wang, Y.-Z., Li, Y.-W., Li, H., Cai, Q.-Y., Mo, C.-H., Wong, M.-H. (2020). Source, migration and toxicology of microplastics in soil. *Environment International*, 137, 1-13.
- Harahap, A. R. (2020). Kajian Distribusi dan Pemetaan Mikroplastik pada Air Sungai Sei Babura dan Sungai Sei Sikambing Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- He, P., Chen, L., Shao, L., Zhang, H., Lu, F. (2019). Municipal solid waste (MSW) landfill: A source of microplastics? Evidence of microplastics in landfill leachate. *Water Research*, 159: 38-45.
- Hiwari, H., Purba, N. P., Ihsan, Y. N., Yuliadi, L. P. S., Mulyani, P. G. (2019).

- Kondisi Sampah Mikroplastik di Permukaan Air Laut Sekitar Kupang dan Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*. Bandung, Indonesia. 8-22 November 2018. Bandung: Universitas Padjajaran. Hlm:165-171.
- Imantaka, C. (2020). Pusat Pengolahan Sampah Plastik di Piyungan Yogyakarta dengan Pendekatan Arsitektur Industri. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ismi, H., Amalia, A. R., Sari, N., Gesriantuti, N., Badrun, Y. (2019). Dampak Mikroplastik terhadap Makrozoobentos; Suatu Ancaman Bagi Biota di Sungai Siak, Pekanbaru. *Prosiding Sains TeKes Semnas MIPAKes UMRI. Riau, Indonesia*. Agustus 2019. Riau: Universitas Muhammadiyah Riau. Hlm: 92-104.
- Kankanige, D and Babel, S. (2020). Identification of Micro-plastics (MPs) in Conventional Tap Water Sourced from Thailand. *Journal of Engineering & Technology Science*, 52(1), 95-107.
- Kartikasari, I., Widyastuti, M., dan Hadisusanto, W. (2020). Pengujian Toksisitas Lindi Instalasi Pengolahan Lindi TPA Piyungan pada *Daphnia* sp. dengan Whole Effluent Toxicity. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18 (2), 297-304.
- Liu, Y., Li, R., Yu, J., Ni, F., Sheng, Y., Scircle, A., Cizdziel, J. V., Zhou, Y. (2020). Separation and Identification of Microplastics in Marine Organisms by TGA-FTIR-GC/MS: A Case Study of Mussels from Coastal China. *Environmental Pollution*, 272 (1), 1-9.
- Lusher, A., Hollman, P., Mendoza-Hill, J. (2017). *Microplastics in fisheries and aquaculture*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations. ISBN: 978-92-5-109882-0.
- Masura, J., Baker, J., Foster, G., Arthur, C. (2015). *Laboratory Methods for the Analysis of Microplastics in the Marine Environment: Recommendations for quantifying synthetic particles in waters and sediments*. USA: NOAA Marine Debris Division. Hlm: 1-31.
- Mintenig, S.M., Loder, M.G.J., Primpke, S., Gerdts, G. (2019). Low numbers of microplastics detected in drinking water from ground water sources. *Science of the Total Environment*, 648, 631-635.
- Miraj, S. S., Parveen, N., Zedan, H. S. (2019). Plastic microbeads: small yet mighty concerning. *International Journal of Environmental Health Research*, 1-17.
- Mulasari, A., Husodo, A. H., Muhamidjir, N. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11 (2), 97-105.
- Muthmainnah, Adris. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Patommo Sidrap (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 Tentang

- Pengelolaan Persampahan). *Madani Legal Review*, 4 (1), 23-39.
- Nandiyanto, A. B., Oktiani, R., Ragadhita, R. (2019). How to Read and Interpret FTIR Spectroscopic of Organic Material. *Indonesian Journal of Science & Technology*, 4 (1), 97-118.
- Natsir, M. F., Selomo, M., Ibrahim, E., Arsin, A. A., Aini, N. C. (2021). Analysis on microplastics in dug well around Tamagapa Landfills, Makassar City, Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35 (1), 587-589.
- Pivokonsky, M., Cermakova, L., Novotna, K., Peer, P., Cajthaml, T., Janda, V. (2018). Occurrence of microplastics in raw and treated drinking water. *Science of the Total Environment*, xxx, 1-8
- Prasetyo, D. (2020). Pencemaran Mikroplastik menggunakan Sepia pharaonis di Pasar Pelelangan Ikan Muara Angke. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramadhan, F., D. R. Prasasti, F., Adji, T. N. (2018). Kajian Pencemaran Air Tanah di Wilayah Sekitar TPA Piyungan, Bantul, Yogyakarta. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-3. Jakarta, Indonesia. 7-8 November 2018.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm: 1-9.
- Requejo, B. A., Pajarito, B. B. (2017). Effect of Degrading Transparent Oxo-Biodegradable Polyethylene Plastic Bags to Water Quality. *Journal of Materials Science Forum*, 890, 137-140.
- Sari, J. M. (2012). *Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan: Modul Pengayaan Materi Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, M., Hujana, M. (2019). Analisis Bau, Warna, TDS, dan Salinitas Air Sumur Gali di Tempat Pembuangan Akhir. *Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan*, 3 (1), 1-5.
- Sari, R. N., Afdal. (2017). Karakteristik Air Lindi (Leachate) di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang. *Jurnal Fisika Universitas Andalas*, 6 (1), 93-99.
- Subramani, M., Sepperumal, U. (2016). FTIR Analysis of Bacterial Mediated Chemical Changes in Polystyrene Foam. *Annals of Biological Research*, 7 (5), 55-61.
- Tanaka, K., Takada, H. (2016). Microplastic fragments and microbeads in digestive tracts of planktivorous fish from urban coastal waters. *Scientific Reports*, 6, 1-8.
- Utami, I., & Putra, I. L. (2020). *Ekologi Kuantitatif; Metode Sampling dan Analisis Data Lapangan*. Yogyakarta: K-Media.
- Wang, Z., Wei, R., Wang, X., He, J., Wang, J. (2018). Pyrolysis and Combustion of Polyvinyl Chloride (PVC) Sheath for New and Aged Cables via Thermogravimetric Analysis-Fourier Transform Infrared (TG-FTIR) and Calorimeter. *Journal of Materials*, 11 (10), 1-15

- Warlina, L. (2019). Pengelolaan Sampah Plastik untuk Mitigasi Bencana Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional FST Universitas Terbuka*. Yogyakarta: Universitas Terbuka. Hlm: 89-110.
- WHO. (2019). *Microplastics in drinking-water*. Switzerland: L'IV Com Sarl. Hlm:1-101.
- World Economic Forum*. (2020). Mengurangi Polusi Plastik Secara Radikal di Indonesia Rencana Aksi Multipemangku Kepentingan. https://www.systemiq.earth/wpcontent/uploads/2020/05/NPAP_Indonesia_Action_Roadmap_BahasaLow-1.pdf. Diakses tanggal 23 November 2020.

BIODATA

Inggita Utami, S.Si., M.Sc., adalah dosen pada Program Studi Biologi Universitas Ahmad Dahlan dan tergabung ke dalam kelompok keilmuan ekologi dan sistematika Universitas Ahmad Dahlan. Mata kuliah yang diampu diantaranya ekologi, biologi lingkungan, dan biologi konservasi.

Myda Liani adalah mahasiswa Program Studi Biologi Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2017.